

Назначение

G50i — это промышленный принтер, предназначенный для использования в помещении в профессиональной среде для печати на различных поверхностях и изделиях. Не используйте его для каких-либо других целей, если это не разрешено Domino. Если оборудование используется способом, не указанным Domino, защита, обеспечиваемая оборудованием, может быть ослаблена.

Технические характеристики

Размеры контроллера:	155 x 111,6 x 44,65 мм
Масса контроллера:	622 г
Размеры печатающей головки GP:	216,4 x 65,1 x 49,1 мм
Масса печатающей головки GP:	412,4 г
Размеры печатающей головки EXT:	217 x 77,5 x 49 мм
Масса печатающей головки EXT:	432 г
Вход источника питания:	100–240 В перем. тока, 1,4 А, 60/50 Гц
Выход источника питания:	24 В пост. тока, 2,5 А, 60 Вт
Максимальная потребляемая мощность:	60 Вт
Диапазон температур:	от +5 до +50 °C
Диапазон влажности:	90% без конденсации
Максимальная высота:	2000 м


Охрана здоровья и безопасность

- Полные инструкции по установке см. в руководстве по эксплуатации.
- Перед хранением, перемещением, транспортировкой или использованием картриджей чернил ознакомьтесь с паспортом безопасности по ссылке: <https://ulmysds.com/customers/domino.aspx>
- При работе с принтером используйте средства защиты (перчатки и очки).
- Не используйте принтер вне помещения или в среде, выходящей за пределы указанного рабочего диапазона.
- Не открывайте какие-либо закрытые компоненты принтера или печатающих головок. В них нет деталей, обслуживаемых пользователем.


Утилизация

- Соблюдайте местные правила утилизации отходов в отношении использованных картриджей и других отходов.
- По окончании срока службы вы должны утилизировать принтер отдельно в соответствующем пункте приема, а не вместе с обычными бытовыми отходами.

Вертикальная установка

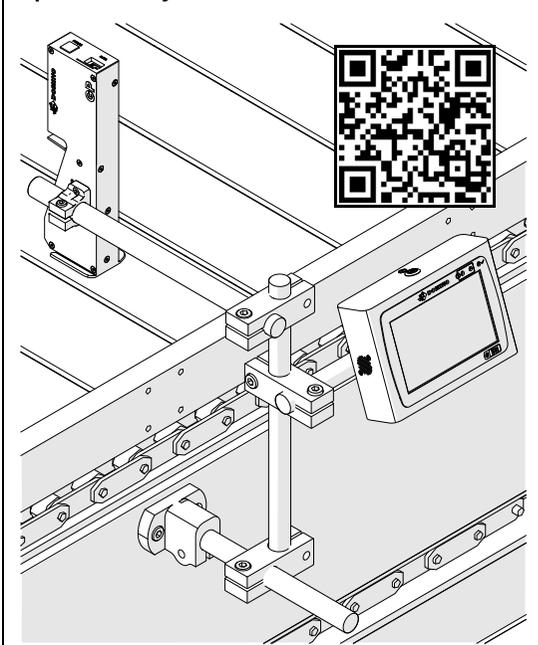

Горизонтальная установка

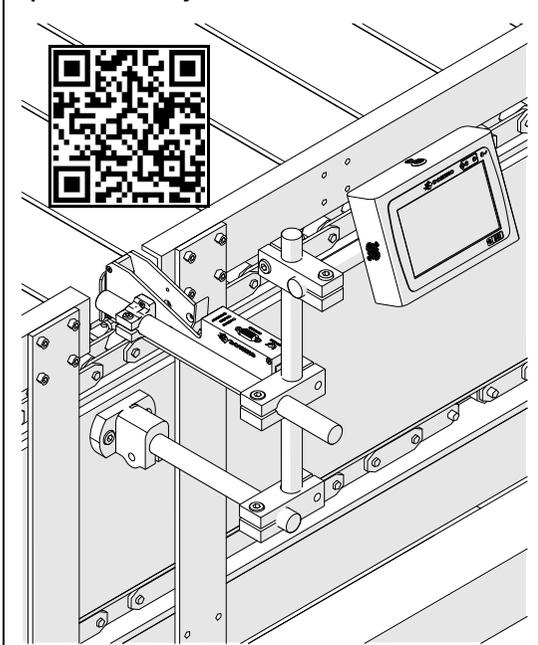


Заявления о соответствии нормам ФКС

Оборудование прошло испытания и признано отвечающим ограничениям для цифровых устройств класса А в соответствии с частью 15 правил Федеральной комиссии связи (ФКС). Данные допустимые пределы предусмотрены для предоставления разумной защиты от негативного воздействия помех при эксплуатации оборудования в коммерческой среде. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и в случае нарушения правил установки и использования, указанных в руководстве пользователя, может привести к возникновению помех в радиосвязи. Эксплуатация данного оборудования в жилых районах может привести к возникновению помех, которые пользователь обязан будет устранить за свой счет. Изменения или модификации, не утвержденные должным образом Domino, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию данного оборудования.


Заявление об электромагнитной совместимости

Использование данного оборудования в жилых районах может привести к возникновению помех. Необходимо избегать такого использования.


Подключение печатающей головки

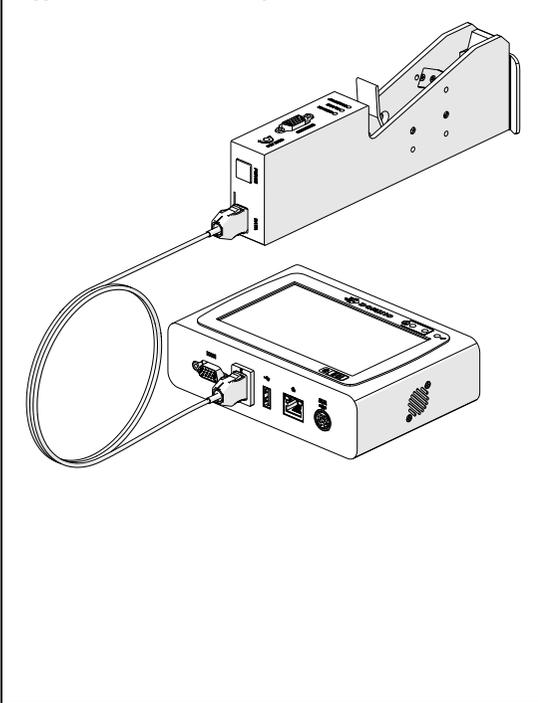

Описание

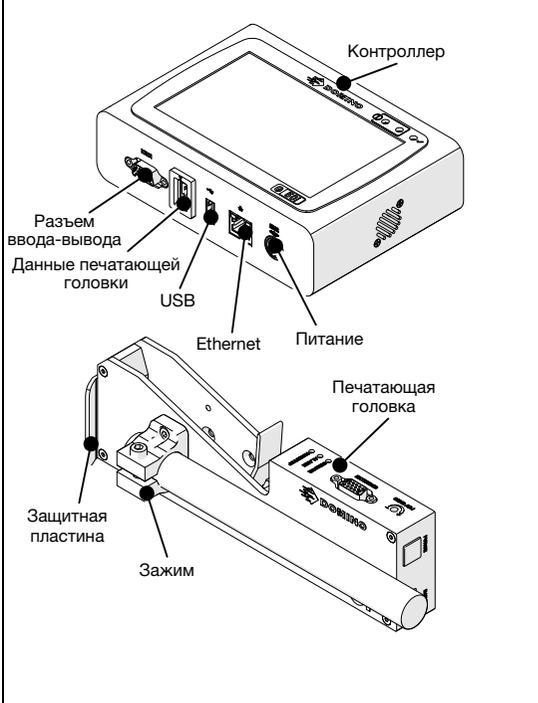

Управление печатающей головкой

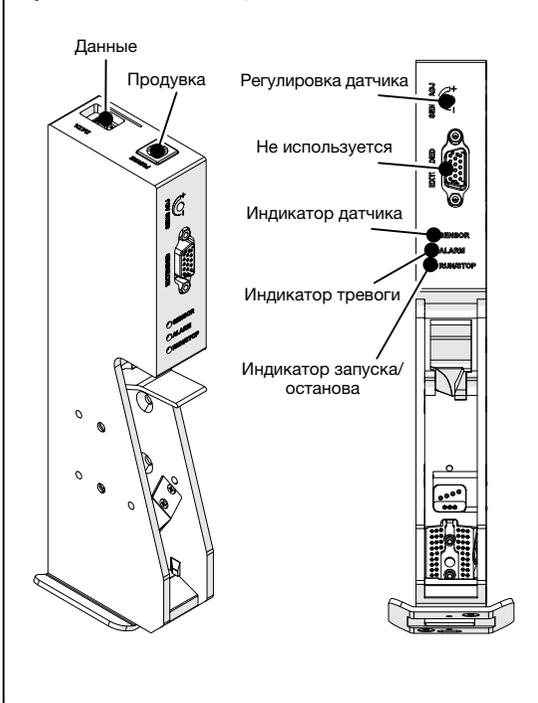

Описание контактов разъема ввода-вывода	
№	Гнездо, 15-контактный, высокой плотности, разъем D
1	RS485B
2	Вход В инкодера. Использовать только инкодер NPN.
3	Вход А инкодера. Использовать только инкодер NPN.
4	Вход датчика изделий (PNP). Активен при высоком уровне на входе. Подключите заземление входного сигнала к заземлению на разъеме ввода-вывода.
5	24 В пост. тока, выход 1,5 А (предохранитель на 3 А). Это общий выход с № 12.
6	Заземление
7	Подключение маячка, останов, красный сигнал. Активный низкий уровень, выход с открытым коллектором. Внутренний подтягивающий резистор 47 000 Ом на +24 В.
8	Вход датчика изделий (NPN). Активен, когда на входе низкий уровень. Подключите заземление входного сигнала к заземлению на разъеме ввода-вывода.
9	Подключение маячка, печать, зеленый сигнал. Активный низкий уровень, открыт выход слива. Внутренний подтягивающий резистор 47 000 Ом на +24 В.
10	Запасной вход. Активный низкий уровень с внутренним подтягивающим резистором 47 000 Ом на +24 В. Подключите заземление входного сигнала к заземлению на разъеме ввода-вывода.
11	RS485A
12	24 В пост. тока, выход 1,5 А (предохранитель на 3 А). Это общий выход с № 5.
13	Заземление
14	Запасной выход. Активный низкий уровень, выход с открытым коллектором. Внутренний подтягивающий резистор 47 000 Ом на +24 В.
15	Подключение маячка, тревога, желтый сигнал. Активный низкий уровень, выход с открытым коллектором. Внутренний подтягивающий резистор 47 000 Ом на +24 В.

Установка картриджа

- Вставьте картридж и протолкните его вперед.
- Закройте защелку.

Подключение ввода-вывода

Датчик изделий

Внешний инкодер

Сигнальный маячок

Начало печати

- Выберите:
- Выберите шаблон этикетки и нажмите *Открыть*.
- Выберите: >

Останов печати

Выберите:

Чистка

- Перед чисткой выключите принтер и отсоедините его от источника питания.
- Очистите внешнюю поверхность принтера влажной тканью без ворса.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** для чистки легковоспламеняющиеся химикаты.
- Убедитесь, что все электрические соединения сухие, прежде чем снова подключить принтер к источнику питания.

Электропитание

- Используйте только адаптер электропитания, входящий в комплект поставки:
Изготовитель: Mean Well Enterprises Co. LTD
Модель: GST60A24
- Убедитесь, что розетка находится в доступном месте в непосредственной близости от принтера.
- Выключите принтер и отсоедините источник питания перед подключением любых электрических соединений.
- Убедитесь, что кабели не создают помех для движения.
- Убедитесь, что кабели не могут зацепиться за другое оборудование.

- Разместите адаптер
- Подключите адаптер к контроллеру
- Подключите адаптер к розетке

Создание нового шаблона этикетки

- Выберите: >
- Введите *Имя* шаблона.
- Укажите *Ширину* шаблона.
- Укажите тип печатающей головки.
- Нажмите кнопку *OK*.
- Выберите:
- Выберите тип объекта.
- Установите параметры объекта.
- Выберите:

Внешний датчик

- Выберите: >
- Установите для параметра *Сигнал печати* значение *Датчик*.
- Установите для параметра *Режим датчика* значение *Внешний*.
- Настройте параметр: *Повтор датчика*

Внутренний датчик

- Выберите: >
- Установите для параметра *Сигнал печати* значение *Датчик*.
- Установите для параметра *Режим датчика* значение *Внутренний*.
- Настройте параметр: *Повтор датчика*

Внешний инкодер

- Выберите: >
- Установите для параметра *Вход инкодера* значение *Внешний*.
- Настройте параметры: *Импульсы/разрешение*, *Диаметр (мм)*, *Вращение инкодера*

Внутренний инкодер

- Выберите: >
- Установите для параметра *Вход инкодера* значение *Внутренний*.
- Настройте параметр: *Скорость (м/мин)*

Информация об утилизации в соответствии с директивой WEEE (директива ЕС об отходах электрического и электронного оборудования) и директивой «О батареях и аккумуляторах и отходах батареек и аккумуляторов»

Метка продукта Метка батареи

Только для Европейского Союза

Изделие/аккумулятор помечены одним из вышеуказанных символов утилизации. Это означает, что по окончании срока службы продукта/батареи вы должны утилизировать их отдельно в соответствующем пункте приема, а не вместе с обычными бытовыми отходами.

Контакт

Domino UK Limited Trafalgar Way Bar Hill Cambridge CB23 8TU United Kingdom Tel: +44 (0)1954 782551 Fax: +44 (0)1954782874 Email: enquiries@domino-uk.com	ООО Глобал Принтинг Системс 141420, Московская область, г. Химки, микрорайон Сходня, ул. Курганная, дом 8А Тел.: +7 (495) 662 7004 Факс: +7 (495) 662 7006 Email: sales@globalprinting.ru Web: www.globalprinting.ru
--	---

<p>Чтобы загрузить этот документ на вашем языке, перейдите по ссылке: https://www.domino-printing.com/resources/g50i-resources/set-up-guide/g50i-operators-reference-guide-russian.pdf</p> <p>Чтобы загрузить полное руководство по эксплуатации на вашем языке, перейдите по ссылке: https://www.domino-printing.com/resources/g50i-resources/manuals/g50i-product-manual-russian.pdf</p> <p>Чтобы загрузить заявление о соответствии, перейдите по ссылке: https://www.domino-printing.com/resources/g50i-resources/declaration-of-conformity/declaration-of-conformity.pdf</p>			
